

クリーンセンターふたばの状況確認結果

1 概要

調査日時	令和6年2月29日 10時30分 ~ 12時30分
------	---------------------------

2 調査事項(各法令等の基準を参考に福島県が選定)

○放射性物質汚染対処特措法に基づく埋立処分基準

調査事項	適	不適	特記事項
1 埋立処分の方法	■	□	
2 最終処分場の敷地の境界において、放射線の量を7日に1回以上測定・記録	■	□	
3 ねずみ・蚊・はえ・その他の害虫の発生防止	■	□	
4 生活環境保全上の必要な措置	■	□	
5 廃酸・廃アルカリの埋立処分の禁止	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	該当なし
6 公共用水域と遮断されている場所以外での埋立処分の方法	■	□	
7 浸出液による公共用水域汚染防止装置	■	□	
8 記録及び特定廃棄物を埋め立てた位置を示す図面の作成、最終処分場の廃止までの間、保存	■	□	
9 1日の埋立作業を終了する場合の措置	■	□	

○最終処分基準省令に基づく構造基準

調査事項	適	不適	特記事項
1 地滑り防止工又は沈下防止工の設置	■	□	
2 廃棄物処分場の表示等	■	□	
3 周囲に囲いの設置	■	□	
4 廃棄物流失防止のため、擁壁、えん堤等の設置	■	□	
5 浸出液による公共用水域汚染防止装置	■	□	
6 地表水流入防止のための開渠等の設置	■	□	

○最終処分基準省令に基づく維持管理基準

調査事項	適	不適	特記事項
1 廃棄物の飛散・流出防止	■	□	
2 悪臭の防止	■	□	
3 火災発生の防止、消火設備の具備	■	□	
4 ねずみ・蚊・はえ・その他の害虫の発生防止	■	□	
5 廃棄物処分場の表示等の管理	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	該当なし
6 囲いによる立入防止、埋立地範囲の明確化	■	□	
7 擁壁等の定期的な点検、損壊の防止措置	■	□	
8 遮水工が損傷するおそれがある場合、表面を砂等に被覆	■	□	
9 遮水工を定期的に点検、遮水効果が低下するおそれがある場合、速やかに回復措置	■	□	
10 地下水の水質検査(測定・記録)	■	□	
11 地下水検査の結果、水質の悪化の場合、原因、調査・必要な措置	■	□	カドミウム及びふっ素が環境基準を超過。原因調査の結果、自然由来と推定される。引き続きモニタリング結果を注視する。

クリーンセンターふたばの状況確認結果

調査事項	適	不適	特記事項
12 浸出液処理設備の維持管理	■	□	
13 導水管等の防凍措置の定期的な点検、異状を認めた場合には、措置	■	□	
14 開渠等の機能の維持、開渠に堆積した土砂等の除去	■	□	
15 通気装置設置による埋立地発生ガスの排除	■	□	
16 残余の埋立容量測定・記録→1回/年以上	■	□	
17 次の記録及び石綿含有廃棄物を埋め立てた位置を示す図面の作成、最終処分場の廃止までの間、保存	■	□	

○廃棄物処理法施行令に基づく埋立処分基準

調査事項	適	不適	特記事項
1 浄化槽汚泥・し尿	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	該当なし
2 特定家庭用機器一般廃棄物	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	該当なし
3 石綿含有一般廃棄物 (1) 一定の場所、分散しないように行う (2) 飛散・流出の防止のため、その表面を土砂で覆う等の措置	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	該当なし
4 石綿含有一般廃棄物の処分・再生による廃棄物	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	該当なし
5 特別管理一般廃棄物及び処分・再生による廃棄物(施行令別表第1に掲げるばいじん、燃えがら、感染性廃棄物)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	該当なし
6 ばいじん、燃えがら、その処理物 (1) 水分を添加、固型化、こん包する等の措置 (2) 運搬車の洗浄等 (3) 表面を土砂で覆う等の措置	■	□	

※最終処分基準省令との重複項目については、除く。

○生活環境保全条例に基づく排水基準

調査事項	適	不適	特記事項
排水基準の適合、自主測定の実施	■	□	


3 調査時の様子

	
<p>1期埋立地 異常なし。間詰め作業及び堰堤築堤工の作業中。</p>	<p>2期埋立地 異常なし。</p>

クリーンセンターふたばの状況確認結果



セメント固型化物を積んだトラック
異常なし。

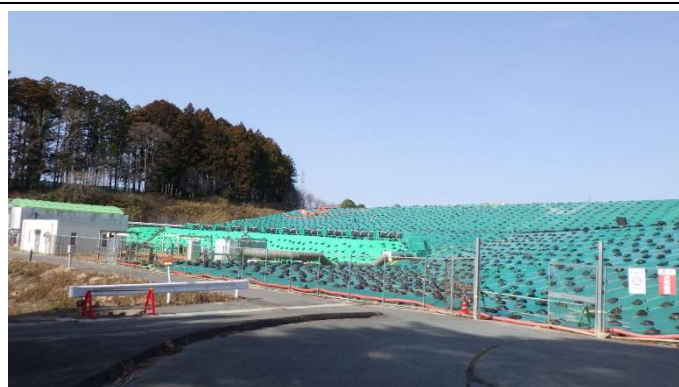

埋立地下流側の法面
異常なし。キャッピングシートを全面敷設済。